


Rogberga kyrka



Antikvarisk medverkan i samband med
förbättrad tillgänglighet
Rogberga socken i Jönköpings kommun,
Jönköpings län, Växjö stift

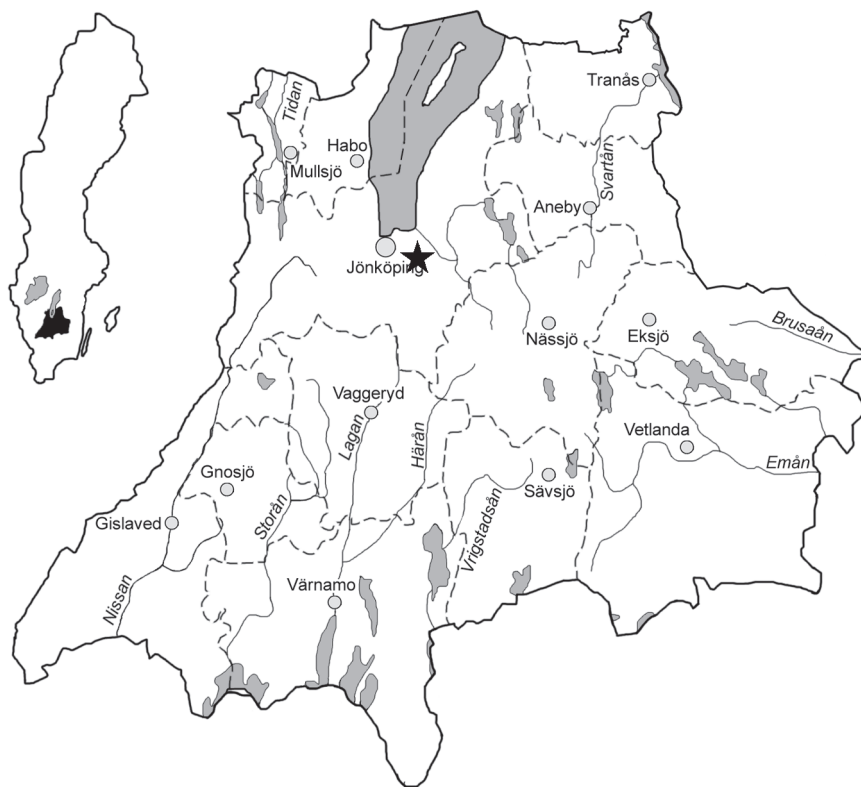

Rapport och foto: Anders Franzén
Grafisk design: Anna Stålhammar
Tryck: Arkitektkopia, Jönköping

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:
© Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833.

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2013

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Antikvarisk kontrollant Anders Franzén	Rapportförfattare Anders Franzén		Dnr. 132/12	Lst./Kommun dnr. 433-2289-12	Slutbesiktning utförd 2013-05-31
Fastighetsbeteckning/Populärnamn Rogberga 4:1			Beslut enligt ☒ Lagen om kulturminnen m.m. ☐ Förordningen om bidrag till kulturmiljövård ☐ Plan- och bygglagen		
Län Jönköpings	Kommun Jönköpings				
Stadsdel/Trakt	Socken/Församling Rogberga		Fastighetsägare/Adressuppgifter Rogberga-Öggestorps församling Box 103 506 27 TENHULT		
Ekonomisk karta Rogberga 7E 0b	Koordinat x	Koordinat y			

2. BAKGRUND (bakgrundsbeskrivning, historik)

Rogberga kyrka är uppförd 1867 efter ritningar av Överintendentsämbetets arkitekt Ludwig Hawerman. Arkitekturen speglar övergången från empirestilens rena nyklassicism till det senare 1800-talets medeltidsinspirerade nystilar. Nyklassicismen dominerar intrycket av exteriören med vitputsade murar som genombryts av stora rundbågsfönster med symmetrisk placering. Typisk är även den utragande mittportalen med sin tempelgavel. Tornet i väster med spetsgavlar och spirkrönt lanternin är liksom korets femsidiga absid rent nygotiska drag.

Kyrkans västentré har vid okänd tidpunkt tillgänglighetsanpassats då en kort betongramp anlagts mot kalkstenstrappans södra sida. Rampen uppfyller inte dagens byggnormer vad gäller lutning, avakningsskydd och handledare. Vid ett upptaktsmöte den 16 maj 2012 drogs riktlinjer för arbetena upp i samråd med medverkande antikvarie.

3. ÅTGÄRD

Period/år	Arkitekt	Entreprenör/Hantverkare	Byggherre
Maj 2012- maj 2013	-	SVEVIA AB, Jönköping	Rogberga- Öggestorps församling
Berörd byggnadsdel	Tillstånd före renovering	Vidtagna åtgärder (med angivande av material, metoder, avvikelser från program)	
Kyrkans västentré inklusive markytan framför.	Trappa av äldre skrädhuggen gråbrun kalksten i två steg. Portens träröskel ligger ca 5 cm högre än trappans övre viloplan och skarven mellan trappa och tröskel täcks av en skyddslist av kopparplåt. Mot trappans södra sida ansluter en ramp av gjuten betong som har en handledare mot tornfasaden. Ledaren består av svartmålat stålror på stolpar fastgjutna i rampen. Kyrkbacken framför entrén är täckt med naturgrus, som sannolikt hämtats från lokal grustäckt. Västerut, vid entrén till kyrkogården ligger en granithäll.	Åtgärden syftade till att erhålla en väl fungerande och enligt PBL godkänd tillgänglighetsanpassning av kyrkans västentré. Befintlig betongramp revs. Trappans övre viloplan byggdes på, för att hamna i nivå med kyrkportens tröskel, med två nya hållar av gråbrun kalksten med sågad, grovslipad yta. Den befintliga trappan bevarades intakt under den nya konstruktionen. Anslutningslisten av plåt slopades. I vindfånget på portens insida monterades en kil i anslutning mot tröskelns övre kant. Marknivåerna på kyrkbacken framför västentrén byggdes på så att en slätning erhöles från trappans nya viloplan och utåt. Lutningen mellan trappan och den västra kyrkgrinden gjordes 1:12 vilket innebar en utplaning till horisontell mark efter ca 6 meter, från trappans framkant. Vid sidorna blev slätningen något brantare. De nya jordmassorna packades med vält och belades med naturgrus med snarlikt utseende som det befintliga. Granithällen direkt innanför den	

Grusgången söder om kyrkan.		västra grinden lyftes något för att hamna i nivå med den nya markytan. Den befintliga handledaren mot tornfasaden bibehölls och målades om. Lokala svackor i grusgången söder om kyrkan fylldes ut samtidigt som hela gången hårdgjordes med nya jordmassor som packades med vält. Som mest höjdes gångytan 30–40 cm, vilket innebar att anslutande gångar och gräsytor också fick höjas. Befintligt täckgrus återlades.
------------------------------------	--	--

4. KOMMENTARER (erfarenheter, kritisk granskning)

Parallellt med arbetena lades en stenmur invid den nya askgravlunden öster om kyrkan. Arbetena utfördes av Topiro entreprenad AB. Det fanns inga krav på att dessa arbeten skulle ske med antikvarisk medverkan.

5. BYGGNADSHISTORISKA RÖN / HISTORISKA RÖN (nya upptäckter, datering, ev. kommande publikation)

En av hållarna i västentréns trappa kan ha utgjort en äldre altarskiva eftersom ett konsekrationsskors finns inhugget i stenytan.

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv

Datum: 2013-07-22

Underskrift: Anders Franzén



Fotografier inför arbetenas start. Lägg särskilt märke till betongrampen, det troliga konsekrationsskorset inhugget i trappstenen och grusgången, som blev oframkomlig vid kombinationen tjäle och snösmältning.



Fotografierna visar resultatet efter arbetena. Lägg särskilt märke till de nya portstenarna framför kyrkans ingång, den bevarade ledstängen och de justerade grusgångarna.



Utdrag ur den digitala fastighetskartan blad 63E 9f NO.

Byggnadsvårdsrapport 2013:58
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM